FAQ sur le Kit GSV3725/COL

DIGIT 7

≻ Pas d'image ou image blanche :

Les sections de câble entre l'alimentation et le moniteur et/ou entre le moniteur et la platine sont trop faibles.

Solution : rapprocher l'alimentation du moniteur ou augmenter la section des câbles.

Le moniteur s'éteint à l'ouverture de porte :

Ceci est le fonctionnement normal, lors de l'ouverture de porte (gâche ou automatisme) le moniteur s'éteint et se rallume.


> <u>Le moniteur ne se rallume pas après ouverture de porte :</u>


La gâche électrique connectée sur CV/CV de la platine de rue consomme trop de courant ou les câbles entre la platine et le moniteur sont de section trop faible.

> Note:

Si plusieurs moniteurs s'allument en même temps lors d'un appel, il y a risque de défaut de fonctionnement de l'installation à cause d'une sur consommation de courant. Seul le moniteur programmé en N°1 (ROOM 1) s'allumera à l'appel, les autres s'allumeront au décroché.

Retrouvez en page 35 de la notice une aide complémentaire à l'expertise technique.

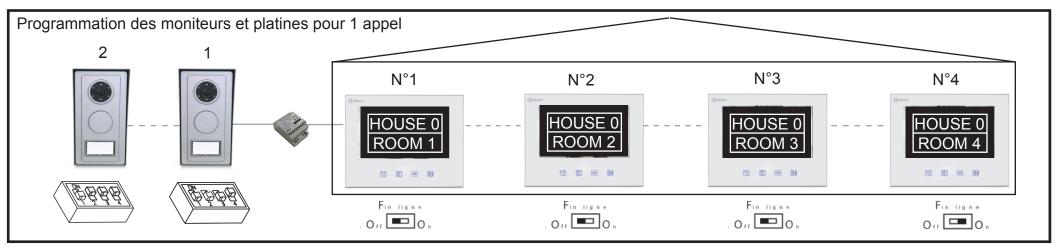

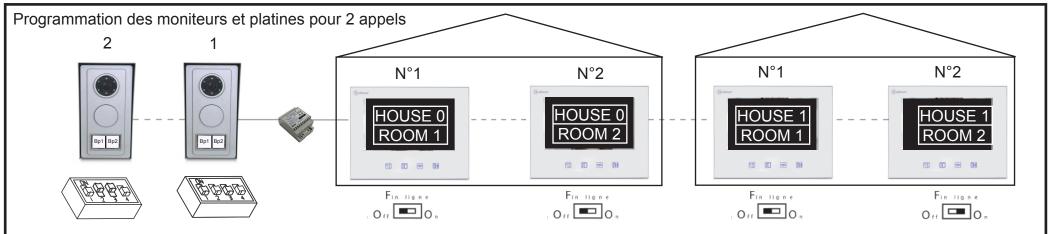


KIT Vidéo **DIGIT7** G SV 372S/COL



Evicom Bitron video

Kit GSV372S/COL avec alimentation au milieu, gâche

Plan N° : SCG-90-021

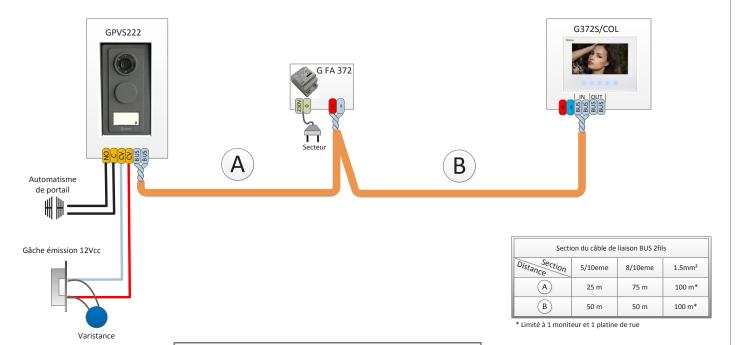


SCG-90-022


Kit GSV372S/COL avec bouton d'ouverture de porte

La gâche électrique ne doit pas consommer

plus de 300mA sous 12 V continu

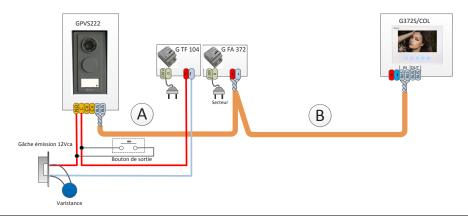

Kit GSV372S/COL avec bouton d'ouverture de porte et déclenchement d'un contact sec pour automatisme

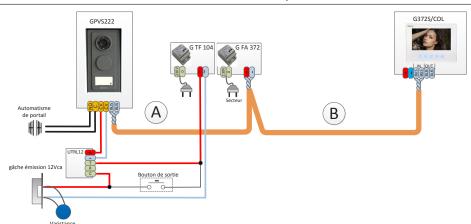

Section du câble de liaison BUS 2fils				
Distance Section	5/10eme	8/10eme	1.5mm²	
A	25 m	75 m	100 m*	
В	50 m	50 m	100 m*	

* Limité à 1 moniteur et 1 platine de rue

PAICOL	06700 St Laurent du Var Eax 06 99 46 99 60 / Tel 06 93 41 75 1
Titre :	
Kit GSV372S/COL avec alin	nentation au milieu
Avec bouton de so	rtie, Gâche
	Darrind par : Nicolar Boar