

### DONNE TECHNIQUES - DATOS TÉCNICOS

Alimentation - Alimentación	de 12V à 30V ~ / de 12V a 30V ~
Courant max absorbé (pour longueur 8 m)	150mA
Corriente max absorbida (por largo 8 m)	
Degré de protection - Grado de protección	IP 65
Led/m	6

**Plan de perçage pour le passage des câbles d'alimentation de lumière**  
**Diagrama agujeros por el pasaje de los cables por alimentación luces**

#### SPRINT

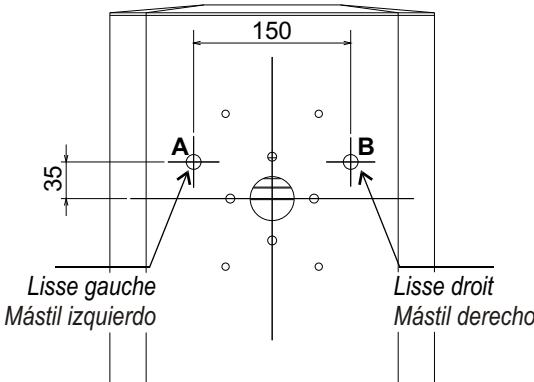


Fig.1

#### VERG

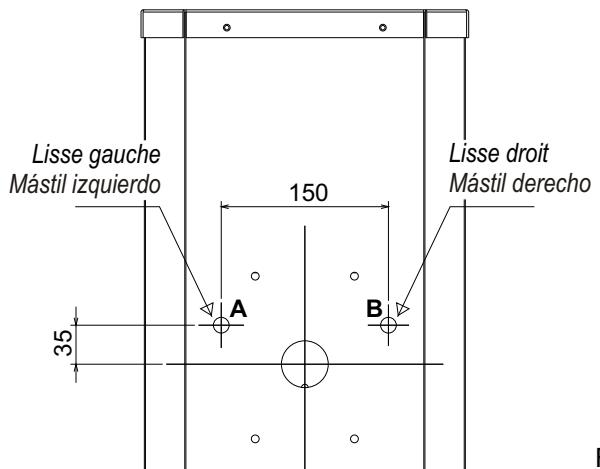


Fig.2

#### STORM - VELA INDUSTRIAL

**Seulement pour lisse latérale**  
**Sólo por asta lateral**


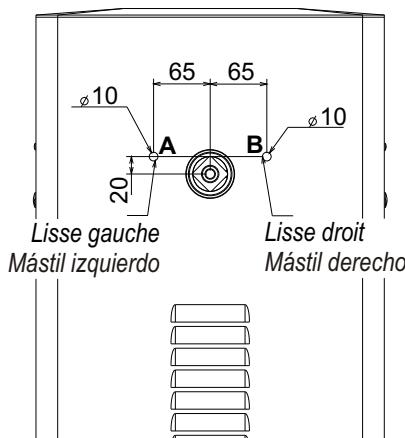


Fig.3

Fig.4

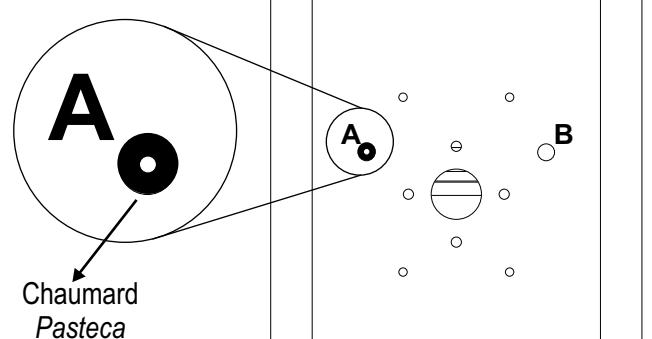

Une fois que vous avez choisi le montage (droite ou gauche), insérez dans le trou A ou B le chaumard (Figure 4).

Una vez elegido el montaje (derecha o izquierda), Inserte en el agujero A o B la pasteca (Figura 4).

Utiliser le trou **A** pour le montage de la lisse gauche.

Utiliser le trou **B** pour le montage de la lisse droite.

Utilice el agujero **A** para el montaje del mástil izquierdo.  
Utilice el agujero **B** para el montaje del mástil derecho.



**SPRINT:** Les Trous **A** et **B** sont déjà sur le carter.

**STORM - VELA IND.- VERG:** Les trous **A** et **B** doivent être réalisés.

**SPRINT:** Agujeros **A** y **B** ya presentes en la carcasa

**STORM - VELA IND.- VERG:** Agujeros **A** y **B** de hacer sobre la carcasa.

Avant d'insérer le couvercle arrière de la lisse, coupez la partie indiquée de la flèche dans la figure 5 et 6 pour le passage du câble.  
 Antes de insertar la tapa trasera de la barra, cortar la parte indicada de la flecha en la Figura 5 y 6 para consentir el pasaje del cable

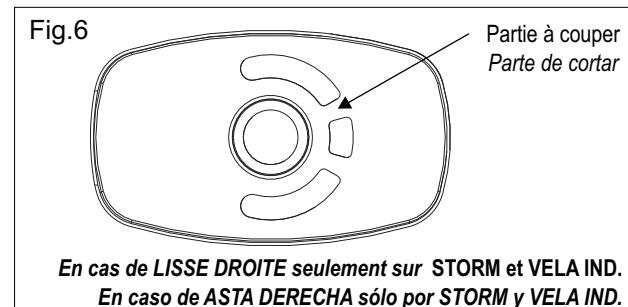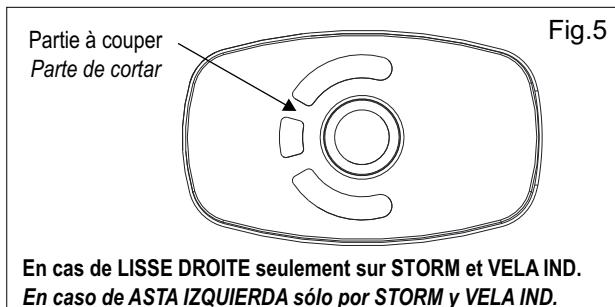

Montez la lisso sans placer le couvercle supérieur de la lisso.

Insérez le câble connecté à la bande de LED au point indiqué par la flèche sur la figure 7, en la faisant coulisser le long de la lisso (Fig. 8).

Fini de saisir le câble, continuez à introduire la bande de LED enlevant peu à peu le ruban adhésif double face, et collant pas à pas la bande de LED sur le support de LED flexible (Fig.9).



**REMARQUE:** Nous recommandons de nettoyer avec de l'alcool la la part du support à LED flexible sur laquelle sera collée la bande flexible à LED.

Monte la barra sin poner la tapa superior.

Insertar el cable conectado a el STRIP LED en el punto indicado por la flecha en la Figura 7, de manera que el avance a través de la barra (Figura 8).

Terminado de introducir el cable, continúe la introducción del STRIP LED eliminando un poco a la vez la película de cinta adhesiva doble, pegando gradualmente el STRIP LED al soporte flexible del LED (ver Figura 9).

**Nota:** Se recomienda de limpiar con alcohol la parte del soporte flexible del LED antes de pagar el STRIP LED.

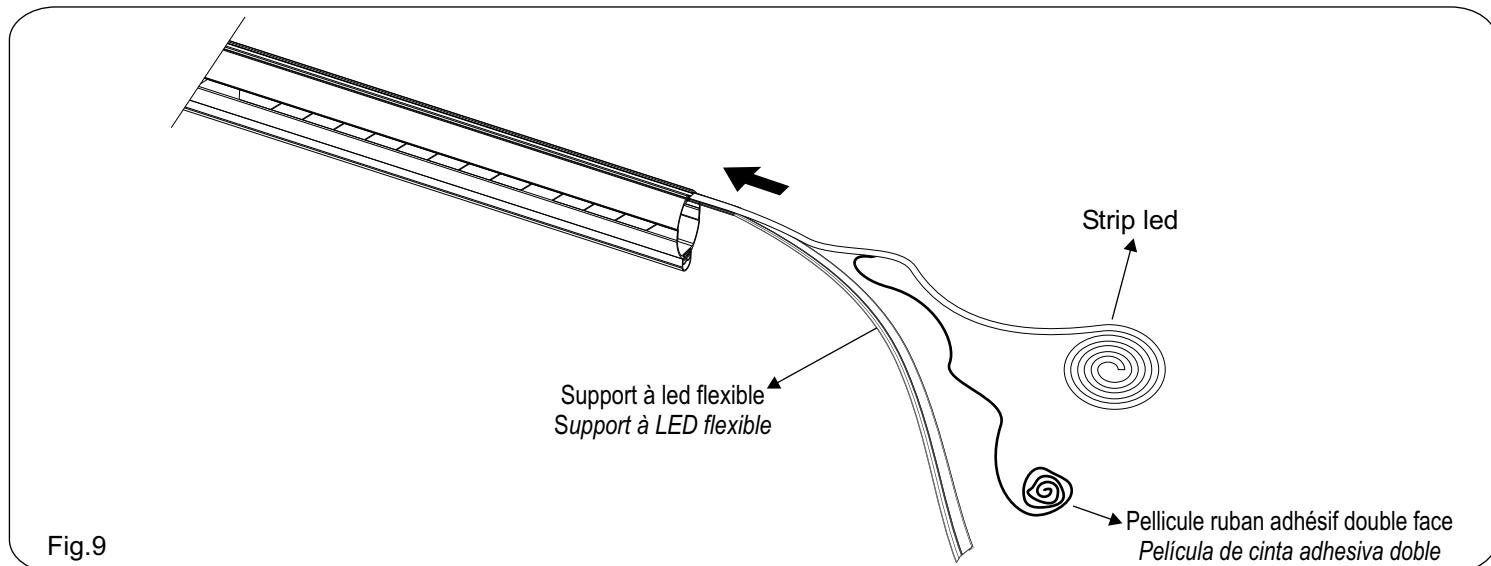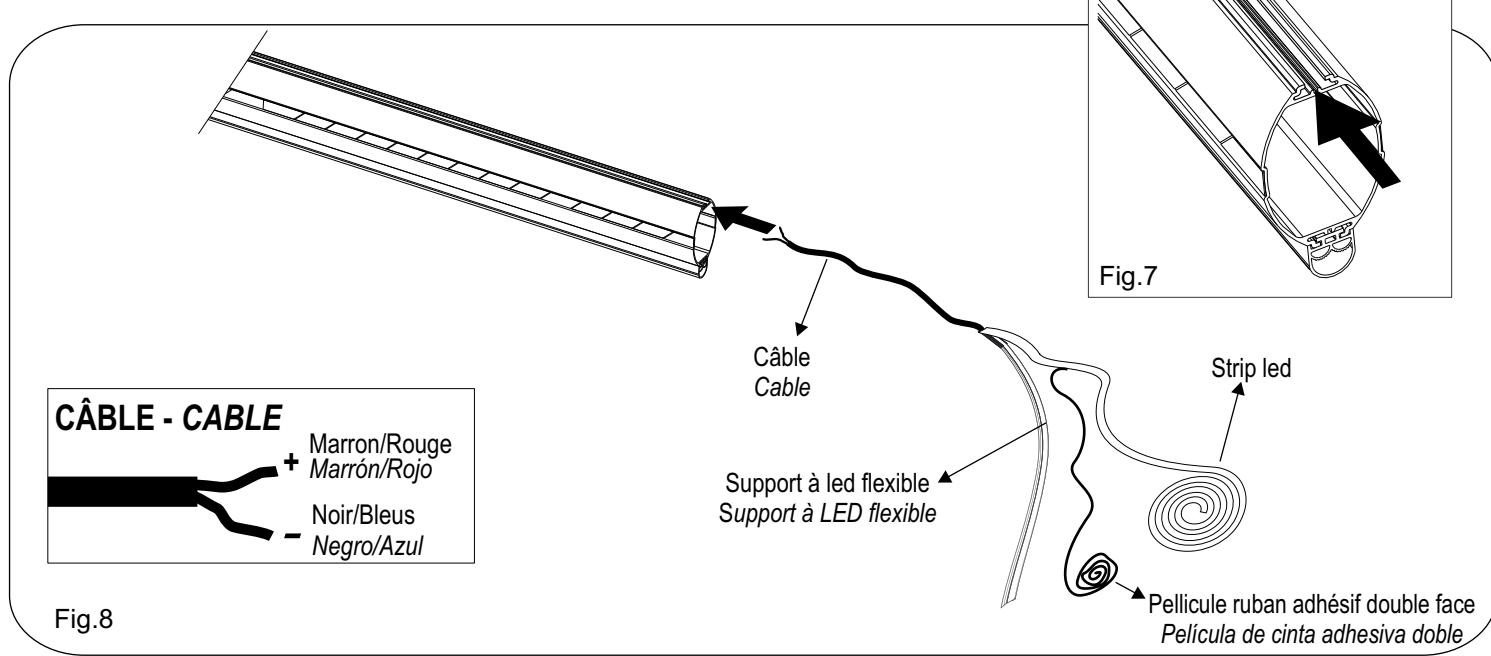


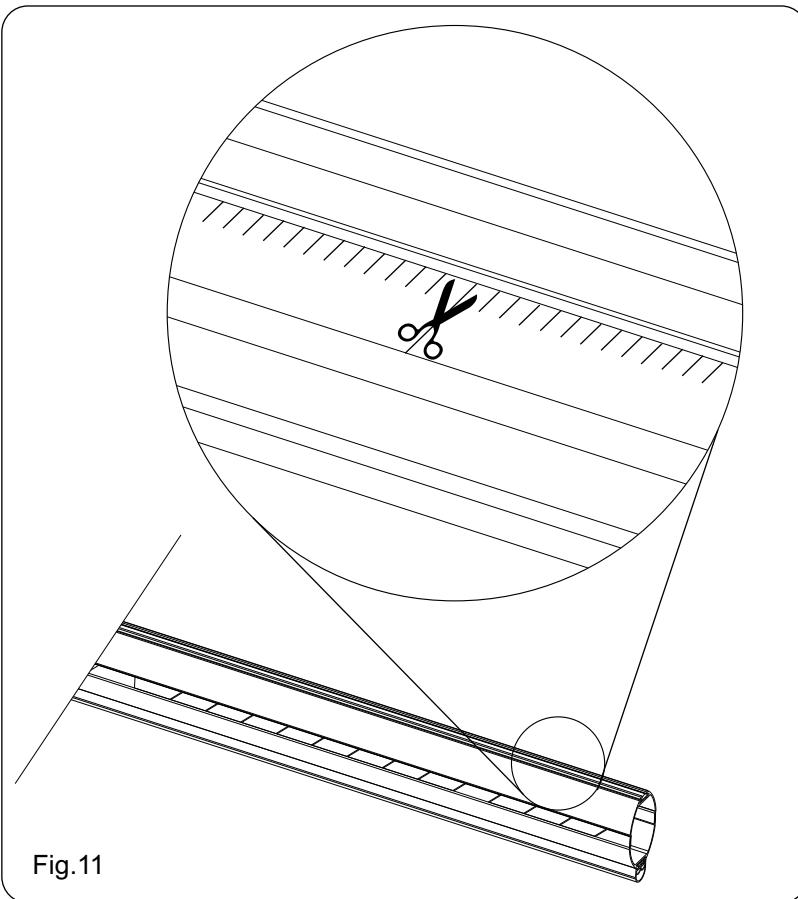


Fig.10


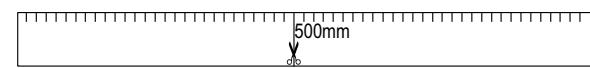


Le long de la bande à LED sont présents, chaque 50 cm, les points de coupe marqués avec le symbole des ciseaux (Figure 10) où vous pouvez couper la bande à LED.

Une fois insérée l'entièrre bande à LED dans la lisse, coupez la au point le plus proche à l'extrémité de la lisse (Figure 11).

A lo largo del STRIP LED están presentes, cada 50 cm, puntos de corte indicados por el símbolo de las tijeras (Figura 10) en los que usted puede cortar el STRIP LED.

Una vez insertado todo el STRIP LED en la barra, cortarlo en el punto más próximo a la extremidad de la barra (figura 11).

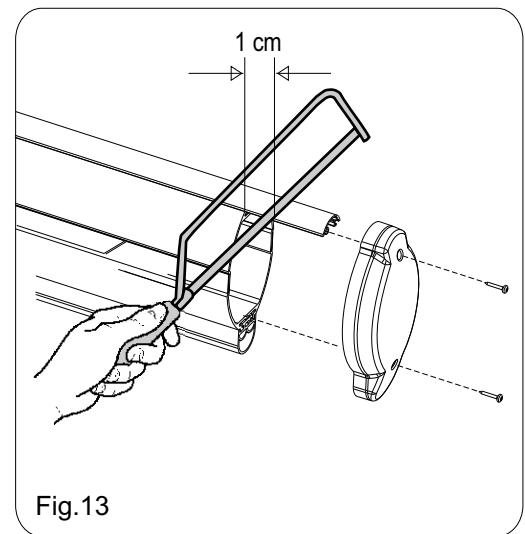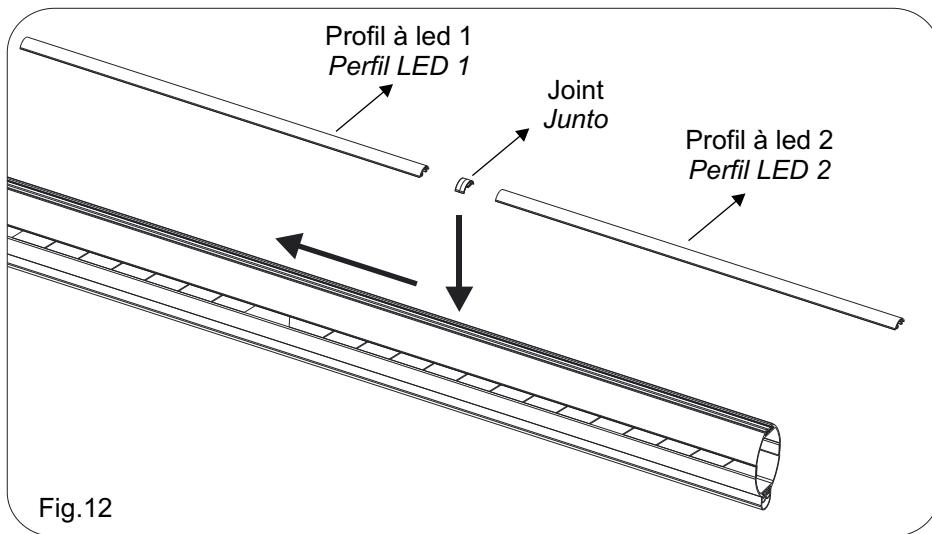

Après avoir saisi toute la bande à LED, assemblez les profils à LED entrecoupés par des joints en les insérant à partir du haut, puis en les faisant glisser le long de la lisse jusqu'à la butée (Figure 12).

Coupez l'excédent du profil à LED à 1 cm de l'extrémité de la lisse avec une scie à métaux et montez le couvercle comme à la figure 13.

Una vez insertado todo el STRIP LED, montar los perfiles LED intervalados de los juntos insertandolos de arriba hacia abajo y luego haciendolos deslizar a lo largo de la barra hasta el tope (Figura 12).

Cortar el exceso del perfil LED a 1 cm del extremo de la barra con una sierra y encajarla la tapa como en la Figura 13.

Après avoir fait glisser le câble le long de la lisse, faites passer l'extrémité du câble, qui sort de la lisse au dessous de la lisse même, dans le trou Asur le capot de la barrière selon la configuration droit ou gauche (Fig. 14).

Assurez-vous que le câble d'alimentation pend d'une longueur suffisante pour que le mouvement de la lisse ne tend pas le câble lui-même (voir la figure 14).

Avant de monter le couvercle supérieur en plastique de la lisse, assurez-vous que les lumières fonctionnent et que le câble exécute un mouvement correct. Monter le couvercle supérieur en plastique de la lisse (figure 15).

Una vez de haber deslizado el cable a lo largo de la barra, pasar el extremo del cable que sale de la barra debajo la barra misma, colocandolo en el interior del agujero A en el cofre de la barrera según la configuración derecha o izquierda de la barrera misma (figura 14).

Asegúrarse que el cable de alimentación cuelgue de una longitud suficiente para que el movimiento de la barra, no tenda el cable (véase la Figura 14).

Antes de montar la tapa de plástico superior de la barra, asegúrarse que las luces están trabajando y que el cable se mueva correctamente. Montar la tapa de plástico superior de la barra (figura 15).

**EXEMPLE DE CONFIGURATION LISSE GAUCHE STORM- VELA IND.  
EJEMPLO CONFIGURACIÓN ASTA IZQUIERDA STORM-VELA IND.**

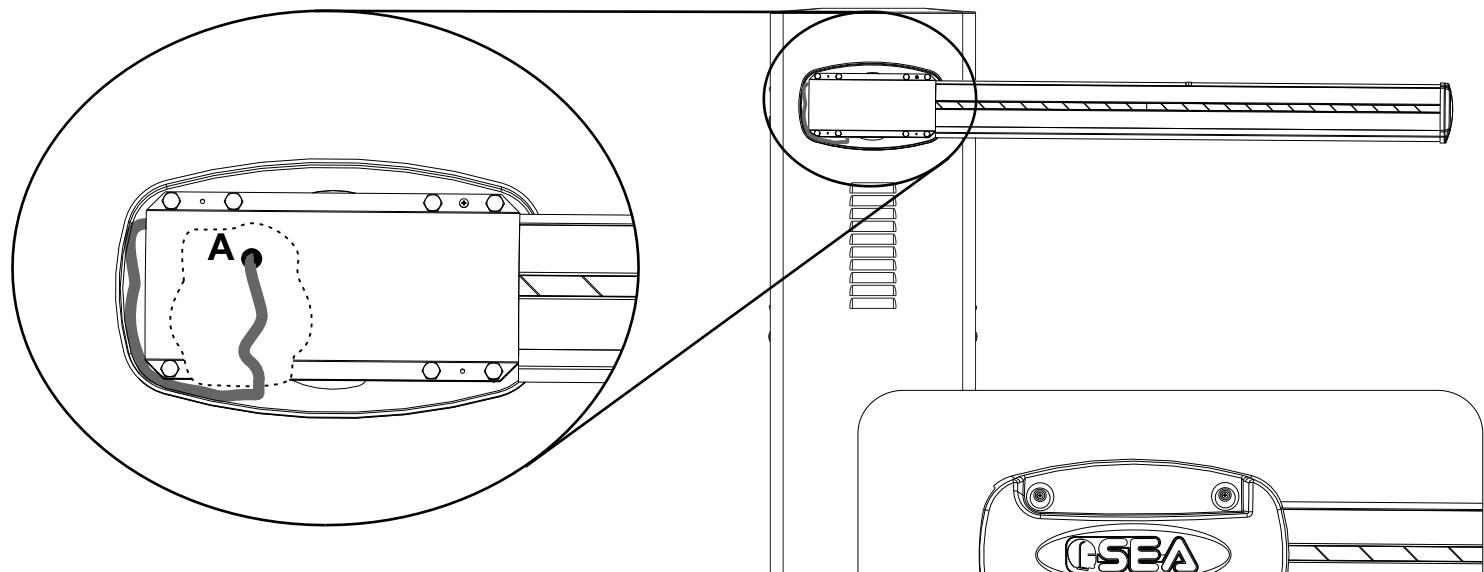


Fig.14

Fig.15

Pour le passage du câble en cas de lisse avec double bras de fixation voir Fig.16.  
 Para el pasaje del cable en caso de barra con horquilla ver Fig. 16.

**EXEMPLE CONFIGURATION LISSE GAUCHE STORM-VELA IND. AVEC DOUBLE BRAS DE FIXATION  
EJEMPLO CONFIGURACIÓN ASTA IZQUIERDA STORM-VELA IND. CON HORQUILLA**

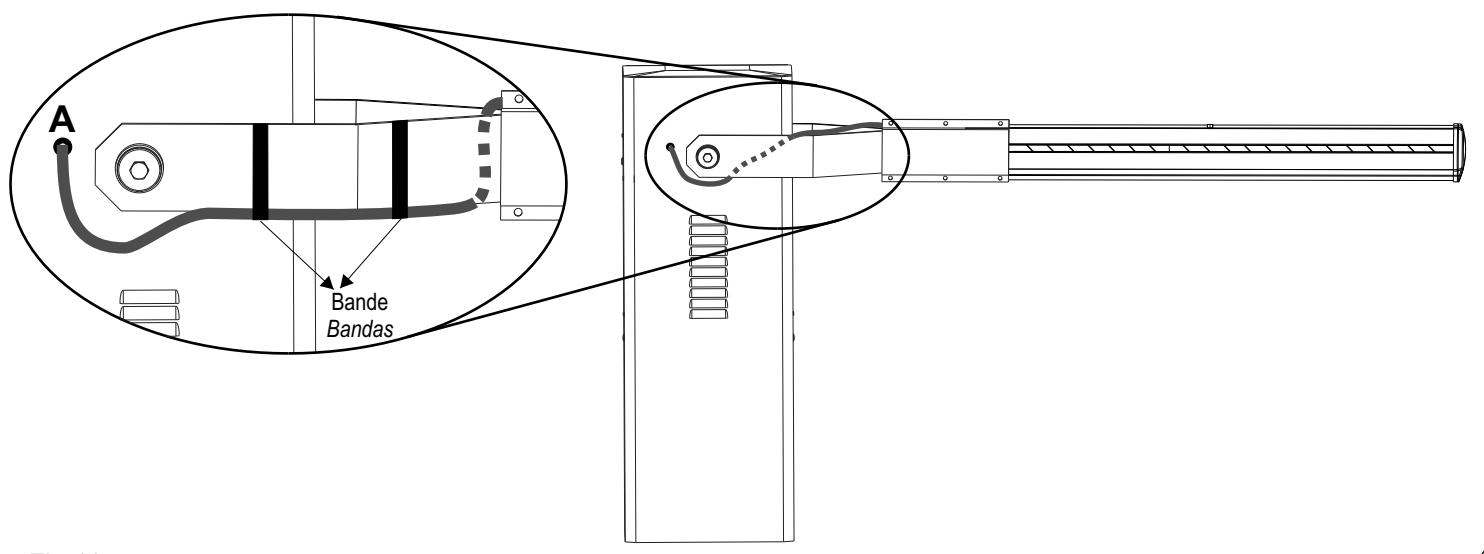


Fig.16