

HC110
HC111
HC112
HC113
HC114
HC115
HC116

Gaine Enfilable à Froid

NOTICE DE MISE EN OEUVRE

-
-
67 98 258
67 98 260
67 98 262
67 98 264
67 98 266

⚠ Lire soigneusement la notice avant de procéder à l'installation du matériel.

UTILISATION :

Ces produits sont destinés à assurer l'isolation des conducteurs de neutre non isolés.

Les températures de mise en œuvre sont comprises entre 0°C et +40°C.

⚠ Pour les températures extrêmes comprises entre -10°C à 0°C et +40°C à +50°C, il est nécessaire de ramener la température du produit entre 0°C et +40°C, avant son utilisation. Ces produits ne sont pas thermorétractables.




PRESENTATION :

⚠ Bien choisir le matériel adapté aux dimensions des conducteurs à ré-isoler.


Désignation	Longueur fournie	Neutre massif	Neutre câblé sous plomb
GEF 16M	5m	16M	-
GEF 25M		25M	-
GEF 35M		35M	25
GEF 50M		50M	35
GEF 70M	4m	70M	50
GEF 95M		95M	70
GEF 120M		120M	95

INSTALLATION / MISE EN ŒUVRE :

1 Retirer la gaine de plomb pour les câbles de branchement uniquement.
Lubrifier le conducteur de neutre sur toute sa longueur ainsi que l'entrée de la gaine à l'aide du lubrifiant fourni.

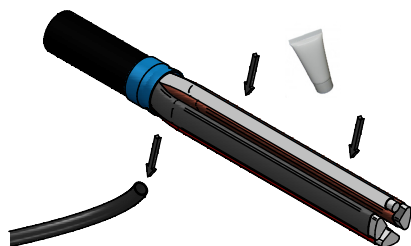

2 Enfiler la gaine sur le conducteur puis la découper à la longueur souhaitée. (Astuce : Tourner la gaine sur le conducteur pour faciliter le glissement.)

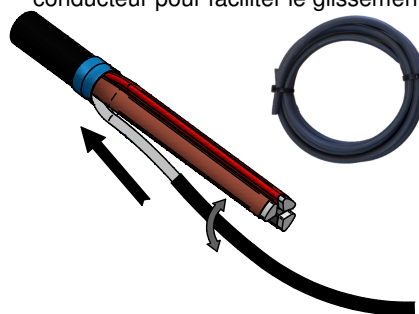

ELIMINATION DU PRODUIT EN FIN DE VIE :



Le matériel sera démonté pour trier les matériaux synthétiques. Pour le recyclage du produit, se renseigner auprès du distributeur d'énergie pour la conduite à tenir.